

M 110 A

Manuel d'utilisation
User manual / Manual de Utilización



PRECIA Access

Contents**Índice**

1. General presentation	2	1. Presentación general	2
Introduction	2	Introducción	2
Recommendations	2	Recomendaciones	2
Terminology and abbreviations	2	Terminología y abreviaturas	2
Safety	2	Seguridad	2
Description	4	Descripción	4
Keyboard	4	Teclado	4
Display screen	4	Pantalla de visualización	4
2. Installation	6	2. Instalación	6
Physical installation	6	Instalación física	6
Connection	6	Conexión	6
Rechargeable batteries	6	Acumuladores recargables	6
3. Usage	8	3. Utilización	8
Start-up	8	Puesta en marcha	8
Making weighings	8	Realización de las pesadas	8
Simple weighing	8	Pesada simple	8
Weighing with tare	8	Pesada con tara	8
Other functions	10	Otras funciones	10
Memorising the tare and unit price	10	Memorización de la tara y del precio unitario	10
Reset to zero	10	Puesta a cero	10
Change reference for unit price	12	Cambio de referencia para el precio unitario	12
Change the currency unit	12	Cambio de unidad monetaria	12
Switching off	12	Paro	12

Sommaire

1. Présentation générale	3
Introduction	3
Recommandations	3
Terminologie et abréviations	3
Sécurité	3
Description	5
Clavier	5
Ecran d'affichage	5
2. Installation	7
Mise en place	7
Raccordement	7
Accumulateurs rechargeables	7
3. Utilisation	9
Mise en marche	9
Réalisation des pesées	9
Pesée simple	9
Pesée avec tarage	9
Autres fonctions	11
Mémorisation de la tare et du prix unitaire	11
Remise à zéro	11
Changement de référence pour le prix unitaire	13
Changement d'unité monétaire	13
Arrêt	13

General presentation 1

Presentación general 1

■ Introduction

■ Recommendations

You weighscale will give you satisfactory service provided that you respect the following recommendations :

- Do not apply any shocks to the weighscale and do not overload it.
- Do not expose the weighscale to extreme temperatures.
- Do not store any load on the weighscale; unload it as soon as you have finished weighing.
- Never use solvents or abrasive products for cleaning.

Keep your weighscale in a dry location if you will not be using it for a long period (a month or more). Use the transport packing if you will not use the weighscale for a long period, and when moving it.

■ Terminology and abbreviations

The purpose of this section is to define the main weighing terms used.

- Gross (B/G)
Total weight of the load on the tray
- Division (d)
Elementary weight measurement unit.
- Net (N)
Result of subtraction between the GROSS weight and the TARE weight.
- Capacity (Max.)
Maximum weight that the weighscale can measure.
- Minimum capacity (Min.)
Minimum weight that the weighscale can measure.
- Tare (T)
Weight corresponding to the load on the tray when the tare device is used, and for which the display returns to zero.

■ Safety

NF standard EN 60 950 requires that the socket used by a plug fitted on equipment connected to a power outlet shall be installed close to the equipment and shall be easily accessible. A quickly accessible cut-off device shall be built into the fixed installation for equipment permanently connected to the network.

■ Introducción

■ Recomendaciones

Su balanza le satisfará plenamente en la medida en que cumpla con los siguientes consejos :

- No someter la balanza a golpes o sobrecargas.
- No exponer la balanza a temperaturas excesivas.
- No almacenar cargas sobre la balanza; descargarla una vez que se haya terminado la pesada.
- Nunca utilizar para la limpieza solventes o productos abrasivos.

En caso de que no se utilizare durante un largo periodo de tiempo (un mes y más), guardar la balanza en un lugar seco. En caso de que no se utilizare durante un largo periodo de tiempo o de desplazamiento, usar el taco de transporte.

■ Terminología y abreviaturas

Este párrafo tiene por objeto definir los principales términos de pesaje utilizados.

- Bruto (B/G)
Peso total de la carga sobre el plato
- División (d)
Unidad elemental de medida de peso.
- Neto (N)
Resultado de la sustracción entre el peso BRUTO y el peso de TARA.
- Capacidad (Máx.)
Peso máximo que puede medir la balanza.
- Capacidad mínima (Mín.)
Peso mínimo que puede garantizar la balanza.
- Tara (T)
Peso que corresponde a la carga colocada sobre el plato en el momento de la preparación para el uso del dispositivo de tara que lleva la visualización a cero.

■ Seguridad

La norma NF EN 60 950 prevé, para el material conectado mediante una toma de corriente, que el zócalo de esta toma debe estar instalado cerca del material y ser de fácil acceso. Para el material conectado permanentemente a la red, se debe incorporar en la instalación fija un dispositivo de corte de rápido acceso.

Présentation générale 1

■ Introduction

■ Recommandations

Votre balance vous donnera toute satisfaction dans la mesure où vous respecterez les quelques conseils suivants :

- Ne pas soumettre la balance à des chocs, des surcharges ou des températures excessives.
- Ne pas stocker de charge sur la balance ; la décharger dès que la pesée est terminée.
- Ne jamais utiliser pour le nettoyage des solvants ou des produits abrasifs.
- En cas de non-utilisation prolongée, ranger votre balance dans un endroit sec et utiliser le dispositif de verrouillage.

Votre balance rentre dans la catégorie des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique destinés à la vente directe au public. Elle doit donc être vérifiée périodiquement par un agent agréé par l'Etat, suivant la réglementation en vigueur.

■ Terminologie et abréviations

Ce paragraphe a pour but de définir les principaux termes de pesage utilisés.

- Brut (B/G)
Poids total de la charge sur le plateau.
- Echelon (e)
Unité élémentaire de mesure de poids.
- Net (N)
Résultat de la soustraction entre le poids BRUT et le poids de TARE.
- Portée (Max)
Poids maximal que peut mesurer la balance.
- Portée min. (Min)
Poids minimal que peut garantir la balance.
- Tare (T)
Poids correspondant à la charge en place sur le plateau, à l'instant de la mise en oeuvre du dispositif de tarage qui ramène l'affichage à zéro.

■ Sécurité

La norme NF EN 60 950 prévoit pour le matériel raccordé par prise de courant, que le socle de cette prise doit être installé à proximité du matériel et facilement accessible. Pour le matériel relié à demeure au réseau, un dispositif de coupure rapidement accessible doit être incorporé dans l'installation fixe.

■ Description

■ Keyboard

The keyboard comprises 20 keys :

- A numeric key pad composed of the keys **0** to **9** and the key **00**.
- **C** Clear the last digit input.
- **CE** Clear the unit price input.
- **$\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$** Clear the unit price input.
- **$\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$** Clear the unit price input.
- **FIX** Clear the unit price input.
- **→0←** Reset the weighscale to zero.
- **↔** Set tare.

The last two keys are not used.

■ Display screen

The display screen comprises three areas :

1. **WEIGHT** area :
Weight display area.
2. **UNIT PRICE** area :
Unit price input and display area.
3. **TOTAL PRICE** area :
Display area for the calculated net price to be paid.

■ Descripción

■ Teclado

El teclado consta de 20 teclas :

- Un bloque numérico con teclas de **0** a **9** y la tecla **00**.
- **C** Borrado de la última cifra introducida.
- **CE** Borrado del precio unitario introducido.
- **$\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$** Borrado del precio unitario introducido.
- **$\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$** Borrado del precio unitario introducido.
- **FIX** Borrado del precio unitario introducido.
- **→0←** Puesta a cero de la balanza.
- **↔** Tara.

No se utiliza las dos últimas teclas.

■ Pantalla de visualización

La pantalla de visualización consta de tres zonas :

1. **Zona WEIGHT** :
Zona de visualización del peso.
2. **Zona UNIT PRICE** :
Zona de introducción y visualización del peso unitario.
3. **Zona TOTAL PRICE** :
Zona de visualización del precio neto calculado por pagar.

Description

Clavier

Le clavier se compose de 20 touches :


- un pavé numérique composé des touches **0** à **9** et de la touche **00**,
- **C** Effacement du dernier chiffre saisi,
- **CE** Effacement du prix unitaire saisi,
- **$\frac{kg}{100g}$** Effacement du prix unitaire saisi,
- **$\frac{NCU}{€}$** Effacement du prix unitaire saisi,
- **FIX** Effacement du prix unitaire saisi,
- **+0+** Remise à zéro de la balance,
- **↔** Tarage.

Les deux dernières touches ne sont pas utilisées.

Ecran d'affichage

L'écran d'affichage se compose de trois zones :

1. Zone **WEIGHT** :
Zone d'affichage du poids.
2. Zone **UNIT PRICE** :
Zone de saisie et d'affichage du poids unitaire.
3. Zone **TOTAL PRICE** :
Zone d'affichage du prix net calculé à payer.

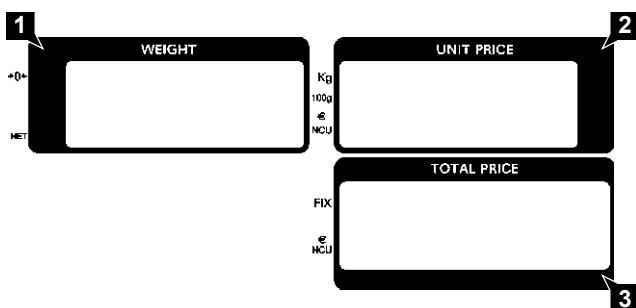

Installation 2

Instalación 2

■ Physical installation

- Loosen the transport screw located under the weighscale.
- Put the weighscale into place on the working surface and adjust the four stands so that the weighscale is horizontal using the spirit level on the front face.

■ Connection

Connect the power supply cable to the base located under the weighscale.



Put the power supply cable plug into the mains power supply outlet.

■ Rechargeable batteries

Your weighscale is provided with rechargeable batteries. The CHARGING light on the front face remains On as long as the weighscale is connected to the mains power supply. The colour indicates :

- Red : Batteries charging.
- Green : Batteries charged.

You can use the weighscale disconnected from the mains.

 **WARNING** : Plug your weighscale into the mains power supply to recharge the accumulators as soon as the  symbol appears on the WEIGHT display screen or after three months without using your weighscale.

■ Instalación física

- Aflojar el tornillo de transporte situado debajo de la balanza.
- Colocar la balanza sobre el plano de trabajo y ajustar los 4 pies para obtener la horizontalidad de la balanza, verificada en el nivel de burbuja situado en la cara delantera.

■ Conexión

Conectar el cable de alimentación en la carcasa situada debajo de la balanza.



Conectar el cable de alimentación a la alimentación.

■ Acumuladores recargables

Su balanza está equipada con acumuladores recargables. El indicador luminoso CHARGING situado en la cara delantera permanece encendido mientras que la balanza esté conectada a la alimentación. El color indica :

- Rojo : Acumuladores en carga.
- Verde : Acumuladores cargados.

Se puede entonces utilizar la balanza de manera autónoma.

 **ATENCIÓN** : Conectar la balanza a la alimentación para recargar los acumuladores cuando aparezca el símbolo  en la pantalla de visualización WEIGHT o al cabo de tres meses de no utilización.

Mise en place

- Desserrer la vis de transport située sous la balance.
- Mettre en place la balance sur le plan de travail et régler les 4 pieds pour obtenir l'horizontalité de la balance vérifiée sur le niveau à bulle situé en face avant.

Raccordement

Raccorder le cordon d'alimentation dans l'embase située sous la balance.



Raccorder la prise du cordon d'alimentation au secteur.

Accumulateurs rechargeables

Votre balance est équipé d'accumulateurs rechargeables. Le voyant *CHARGING* situé en face avant reste allumé tant que la balance est raccordée au secteur d'alimentation. La couleur indique :

- Rouge Accumulateurs en cours de chargement.
- Vert Accumulateurs chargés.

La balance peut donc être utilisée de manière autonome.

 **ATTENTION** : raccorder votre balance au secteur d'alimentation pour recharger les accumulateurs dès que le symbole  apparaît sur l'écran d'affichage *WEIGHT* ou après trois mois de non utilisation.

■ Start-up

The weighscale is switched OFF with the tray empty. Press the ON/OFF switch at the left underneath your weighscale.

The weighscale performs a self-test during which you can check that all display elements are working correctly.

The self-test is carried out and the weighscale is initialised. All displays indicate a zero value. The weighscale is ready for weighing operations.

■ Making weighings

■ Simple weighing

1. The weighscale is switched On with the tray empty. Put the product to be weighed onto the weighscale tray.

The weight of the product is displayed immediately in the corresponding display area.

2. Enter the product unit price by pressing the corresponding keys **0** to **9** and **00**.

Example : 12.00 Euros

The unit price is displayed as the input is being entered; the net price to be paid is recalculated after each key press.

If you make a mistake, you can delete the last digit by pressing the **C** key. Press the **CE** key to reset the unit price to zero

3. Unload the weighscale.

The weighscale is once again available for a new weighing. The unit price is reset to zero.

■ Weighing with tare

1. The weighscale is switched On, tray empty. Put the packaging in which the product to be weighed is to be packaged on the weighscale tray.

The weight of the packaging is immediately displayed in the corresponding display area.

2. Start the tare.

The value of the weight is reset to zero. The weighing is now made as a net weight and the **NET** indicator lights up.

Then proceed as before (simple weight). When weighing is terminated and the tray is empty, the tare and the unit price are reset to zero.

■ Puesta en marcha

La balanza está fuera de tensión con el plato vacío. Pulsar el interruptor ON/OFF situado a la izquierda, debajo de la balanza.

La balanza realiza un autotest durante el que es posible verificar que todos los elementos de visualización funcionan correctamente.

Una vez terminado el autotest, la balanza está inicializada. Todos los visualizadores indican un valor nulo. La balanza está lista para las operaciones de pesada.

■ Realización de las pesadas

■ Pesada simple

1. La balanza está en tensión con el plato vacío. Poner el producto que se desea pesar sobre el plato de la balanza.

Se visualiza inmediatamente el peso del producto en la zona de visualización correspondiente.

2. Introducir el precio unitario del producto pulsando las teclas correspondientes **0** a **9** y **00**.

Ejemplo : 12.00 €

Se visualiza el precio unitario a medida que se realiza la introducción; se vuelve a calcular el precio neto que se debe pagar cada vez que se pulse una tecla.

En caso de error, se borra el último dígito pulsando la tecla **C**. Se pone a cero el precio unitario pulsando la tecla **CE**.

3. Descargar la balanza.

Esta última queda nuevamente disponible para una nueva pesada. Se vuelve a poner a cero el precio unitario.

■ Pesada con tara


1. La balanza está en tensión con el plato vacío. Poner sobre el plato de la balanza el embalaje en el que se debe embalar el producto que se desea pesar.

Se visualiza inmediatamente el peso del embalaje en la zona de visualización correspondiente.

2. Tarar.

Se vuelve a poner a cero el valor del peso. Se realiza ahora la pesada en peso neto y el indicador **NET** se enciende.

Proceder después como anteriormente (pesada simple). Una vez terminada la pesada, con el plato vacío, se vuelve a poner a cero la tara y el precio unitario.






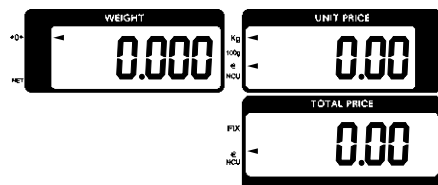


Mise en marche

La balance est hors tension, plateau vide. Appuyer sur l'interrupteur *ON/OFF* situé à gauche en dessous de la balance.

La balance effectue un auto-test pendant lequel il est possible de vérifier que tous les éléments d'affichage fonctionnent correctement.

L'auto-test, la balance est initialisée. Tous les afficheurs indiquent une valeur nulle. La balance est prête pour les opérations de pesée.

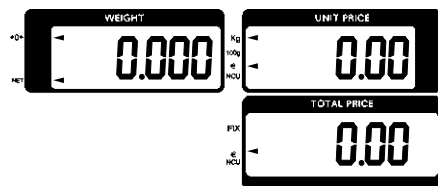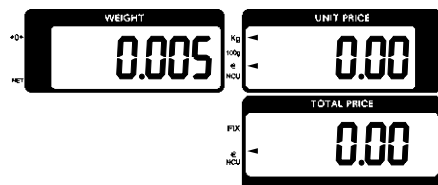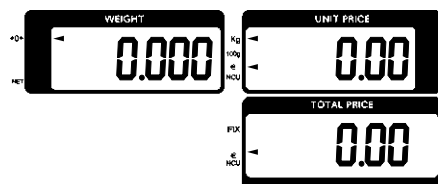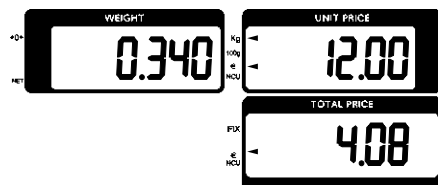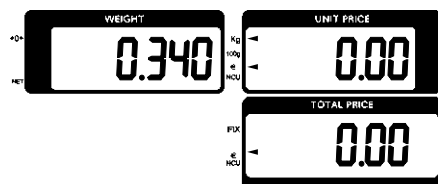

Réalisation des pesées

Pesée simple

1. La balance est sous tension, plateau vide. Mettre le produit à peser sur le plateau de la balance.

Le poids du produit est instantanément visualisé dans la zone d'affichage correspondante.

2. Entrer le prix unitaire du produit par appui sur les touches correspondantes [0] à [9] et [00].

Exemple : 12.00 €

Le prix unitaire est visualisé au fur et à mesure de la saisie ; le prix net à payer est recalculé après chaque appui-touche.

En cas d'erreur, l'effacement du dernier digit est obtenu par appui sur la touche [C]. La remise à zéro du prix unitaire est obtenue par appui sur la touche [CE].

3. Décharger la balance.

Cette dernière est de nouveau disponible pour une nouvelle pesée. Le prix unitaire est remis à zéro.

Pesée avec tarage

1. La balance est sous tension, plateau vide. Mettre le conditionnement dans lequel le produit à peser doit être emballé sur le plateau de la balance.

Le poids du conditionnement est instantanément visualisé dans la zone d'affichage correspondante.

2. Procéder au tarage.

La valeur du poids est remise à zéro. La pesée est maintenant réalisée en poids net et l'indicateur **NET** est allumé.

Procéder ensuite comme précédemment (pesée simple). La pesée terminée, plateau vide, la tare et le prix unitaire sont remis à zéro.

Other functions

Memorising the tare and unit price

By default, the tare (if any) and the unit price are reset to zero when weighing is terminated.


It is sometimes useful to keep these values for subsequent weighings (identical packaging and/or price for a standard product).

1. Press the **FIX** key. The **FIX** indicator lights up. From this moment on, every tare and every unit price input will be stored for the next weighing.
Example : tare (20 g) and unit price (12.00 Euros).
You can :
 - Change the value of the tare by setting the tare for a new packaging.
 - Cancel the tare by doing a tare with the tray empty.
 - Change the unit price by inputting a new price.
2. Press the **FIX** key again to cancel the memory function
The **FIX** indicator goes Off.
The tare and unit price values are reset to zero.

Reset to zero

If the gross weight is not ZERO and is within the limits defined in harmonised standard EN 45501, you can use the zero function to reset the displayed weight on the indicator to zero.

1. Tray empty, the weight is slightly different from zero.
2. Reset the weighscale to zero.
The value of the weight is reset to zero. The zero indicator is displayed again.

 *If the allowable limit is exceeded, the weighscale beeps and the reset to zero will not be made.*

Otras funciones

Memorización de la tara y del precio unitario

Por defecto, una vez terminada la pesada, se vuelve a poner a cero la eventual tara y el precio unitario.


A veces, es útil conservar estos valores para las pesadas siguientes (embalaje idéntico y/o precio correspondiente a un producto corriente).

1. Pulsar la tecla **FIX**. Se enciende el indicador **FIX**. Desde este momento, se conserva toda tara o precio unitario introducido para la pesada siguiente.
Ejemplo: tara (20 g) y precio unitario (12.00 €).
Se puede :
 - Cambiar el valor de tara tarando un nuevo embalaje,
 - Anular la tara tarando el plato vacío.
 - Cambiar el precio unitario introduciendo un nuevo precio.
2. Para anular la función memorización, pulsar nuevamente la tecla **FIX**.
Se apaga el indicador **FIX**.
Se vuelve a poner a cero los valores de tara y de precio unitario.

Puesta a cero

La función CERO permite volver a poner a cero la visualización del peso del indicador, en caso de que el peso Bruto no sea nulo y esté en los límites definidos por la norma armonizada EN 45501.

1. Plato vacío, el peso es ligeramente diferente de cero.
2. Poner a cero la balanza.
Se vuelve a poner a cero el valor del peso. Se visualiza nuevamente el indicador de cero.

 *En caso de que se exceda el límite autorizado, la balanza emite una señal sonora y no efectúa la puesta a cero.*

Autres fonctions

Mémorisation de la tare et du prix unitaire

Par défaut, lorsque la pesée est terminée, l'éventuelle tare réalisée et le prix unitaire sont remis à zéro.

Il est parfois utile de conserver ces valeurs pour les pesées suivantes (conditionnement identique et/ou prix correspondant à un produit courant).

1. Appuyer sur la touche **FIX**. L'indicateur **FIX** s'allume. A partir de cet instant, toute tare ou tout prix unitaire saisi sera conservé pour la pesée suivante.

Exemple : tare (20 g) et prix unitaire (12.00 €).

Vous pouvez :

- changer la valeur de tare par tarage d'un nouveau conditionnement,
- annuler la tare par tarage plateau vide,
- changer le prix unitaire par saisie d'un nouveau prix.

2. Pour annuler la fonction mémorisation, appuyer de nouveau sur la touche **FIX**.

L'indicateur **FIX** s'éteint.

Les valeurs de tare et de prix unitaire sont remises à zéro.

Remise à zéro

La fonction **ZERO** permet, dans le cas où le poids Brut n'est pas nul et se situe dans les limites définies par la norme harmonisée EN 45501, de remettre à zéro l'affichage du poids de l'indicateur.


1. Plateau vide, le poids est légèrement différent de zéro.

2. Procéder à la remise à zéro de la balance.


La valeur du poids est remise à zéro. L'indicateur de zéro est de nouveau visualisé.

! Dans le cas où la limite autorisée est dépassée, la balance émet un bip sonore et n'effectue pas la remise à zéro.


1 **FIX**

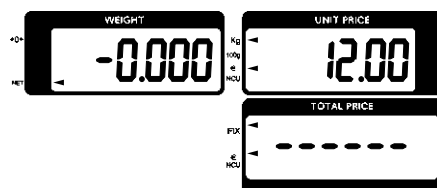


2 **FIX**

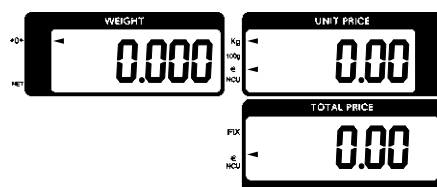

1

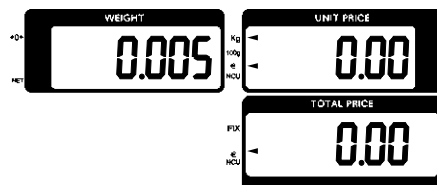

2 **+0<**

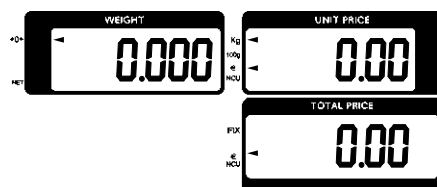

Change reference for unit price

In general, the unit price is defined in Euros/kg. You can define the price in Euros per 100 g.

1. By default, the unit price is defined in Euros/kg when the weighscale is switched on.
The **kg** indicator is On.
2. Press the $\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$ key.
The **kg** indicator goes Off and the **100g** indicator lights up. Then enter the unit price in Euros/100 g.
The result is calculated based on this new reference.
3. Press the $\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$ key to return to the initial situation
The 100 g indicator goes Off and the kg indicator lights up. Then enter the unit price again in Euros/kg.

Change the currency unit

When a weighing is done, the price is indicated in Euros. However, the weighscale can display the price in the old currency of the country for information.

1. A weighing is done. The total price is indicated in Euros.
The Euros indicator is On.
2. Press the $\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$ key.
The **Euro** indicators in the price areas are replaced by the **NCU** indicators.
The price is then indicated in the old currency unit of the country, and the UNIT PRICE screen indicates the currency symbol.
3. Press the $\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$ key.
The weighscale returns to the display in Euros.

Switching off

Unload the weighscale and put the ON/OFF switch at the left below the weighscale into the OFF position.

The display screen goes Off.

The CHARGING* light on the front face remains On as long as the weighscale is connected to the mains power supply.

Cambio de referencia para el precio unitario

Como regla general, se define el precio unitario en €/kg. Es posible definir el precio en € por 100 g.

1. Por defecto, durante la puesta en marcha de la balanza, se define el precio unitario en €/kg.
Se enciende el indicador **kg**
2. Pulsar la tecla $\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$.
Se apaga el indicador **kg** y se enciende el indicador **100g**. Se debe entonces introducir el precio unitario en €/100 g.
Se calcula el resultado con respecto a esta nueva referencia.
3. Para regresar a la situación inicial, Pulsar nuevamente la tecla $\frac{\text{kg}}{100\text{g}}$.
Se apaga el indicador 100 g y se enciende el indicador kg. Se debe entonces volver a introducir el precio unitario en €/kg.

Cambio de unidad monetaria

Cuando se realiza una pesada, se indica el precio en euros. La balanza permite visualizar para información el precio en la antigua moneda del país.

1. Se realiza una pesada. Se indica el precio total en euros (€).
Se enciende el indicador €.
2. Pulsar la tecla $\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$.
Se reemplaza los indicadores € de las zonas de precio por los indicadores **NCU**.
Se indica entonces el precio en la antigua unidad monetaria del país y la pantalla UNIT PRICE indica el símbolo monetario.
3. Pulsar la tecla $\frac{\text{NCU}}{\text{€}}$.
La balanza regresa a la visualización en euros.

Paro









Descargar la balanza y poner el interruptor ON/OFF situado a la izquierda debajo de la balanza en posición OFF.

Se apaga la pantalla de visualización.

El indicador luminoso CHARGING* situado en la cara delantera permanece encendido mientras que la balanza esté conectada a la alimentación.

* Red (batteries charging) or green(batteries charged).

* Rojo (acumuladores en carga) o verde (acumuladores cargados).

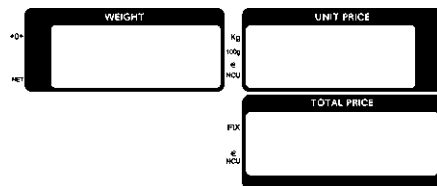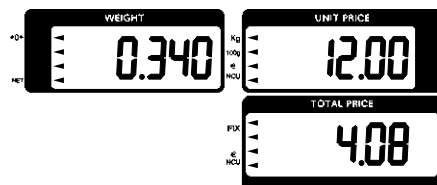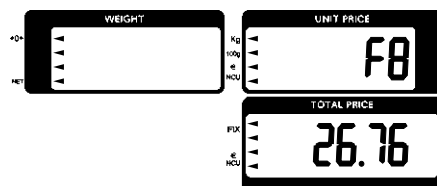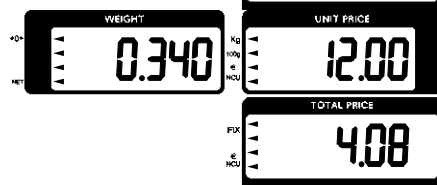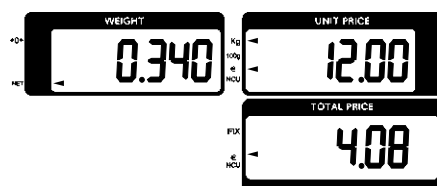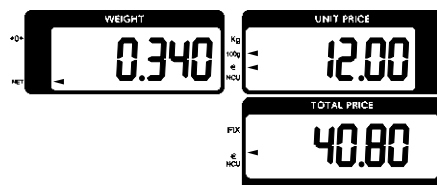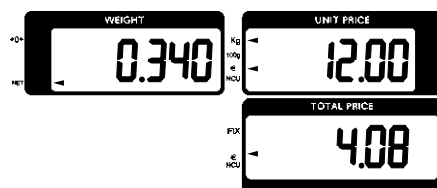

■ Changement de référence pour le prix unitaire

En règle générale, le prix unitaire est défini en €/kg. Il est possible de définir le prix en € par 100 g.

1. Par défaut, au démarrage de la balance, le prix unitaire est défini en €/kg.
L'indicateur **kg** est allumé.
2. Appuyer sur la touche .
L'indicateur **kg** s'éteint et l'indicateur **100g** s'allume.
Le prix unitaire doit alors être saisi en €/100 g.
Le résultat est calculé par rapport à cette nouvelle référence.
3. Pour revenir à la situation initiale, appuyer de nouveau sur la touche .
L'indicateur **100g** s'éteint et l'indicateur **kg** s'allume.
Le prix unitaire doit alors de nouveau être saisi en €/kg.

■ Changement d'unité monétaire

Lorsque une pesée est réalisée, le prix est indiqué en Euros. La balance permet de visualiser pour information le prix dans l'ancienne monnaie du pays.

1. Une pesée est réalisée. Le prix total est indiqué en Euros (€).
L'indicateur **€** est allumé.
2. Appuyer sur la touche .
Les indicateurs **€** des zones de prix sont remplacés par les indicateurs **NCU**.
Le prix est alors indiqué dans l'ancienne unité monétaire du pays, l'écran **UNIT PRICE** indiquant le symbole monétaire.
3. Appuyer sur la touche .
La balance revient à l'affichage en Euros.

■ Arrêt

Décharger la balance et mettre l'interrupteur **ON/OFF** situé à gauche en dessous de la balance en position **OFF**.

L'écran d'affichage s'éteint.

Le voyant **CHARGING*** situé en face avant reste allumé tant que la balance est raccordé au secteur d'alimentation.

* Rouge (accumulateurs en charge ou vert accumulateurs rechargés)



PRECIA S.A.
<http://www.preciamolen.com>

